



Ako vymeniť uloženie
vzpery predného
zavesenia kolies na aute

FORD Transit Mk6
Tourneo - sprievodca
výmenou

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- 19 mm kombinovaný kľúč
- Nástavec 13 mm
- Nástavec 15 mm
- Nástavec 18 mm
- Nástavec 19 mm
- Nástavec 24 mm
- Nástavec 36 mm
- Nástavec na maticu vzpery 18 mm
- Šesťhranný nástavec H5
- Šesťhranná predlžovacia tyč H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Montážna páka
- Kliešte s dlhým nosom
- Teleskopický magnetický zberač
- Kolíkový razník
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Oddelovač guľového čapu
- Stacionárny kompresor na pružiny
- Prevodový zdvihák alebo druhý zdvihák vozidla
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vzpery, vinuté pružiny a držiaky vzpier predného zavesenia by sa mali vymieňať v pároch.
- Postup výmeny pravej a ľavej vzpery, vinutých pružín a držiakov vzpery predného zavesenia je rovnaký, s výnimkou krokov na prístup k upevňovacím prvkom držiakov ľavej a pravej vzpery.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte dvere auta.



2

Otvorte odkladaciu skrinku.



3

Zatlačením na príchytky odkladacej skrinky ju odpojte.

**4**

Odstráňte odkladaciu skrinku.

**5**

Odklopte izoláciu, ktorá zakrýva upevňovacie prvky držiaka vzpery.

**6**

Vyčistite upevňovacie prvky horného držiaka vzpery. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Uvoľnite upevňovacie prvky vzpery. Použite nástavec 13 mm. Použite ráčňový kľúč.



Upozornenie!

- Neodskrutujte matice úplne.

8

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



9

Odstráňte stredový kryt kolesa.

10

Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



11

Odstráňte závlačku, ktorá zaistuje upevnenie nápravy. Použite montážnu páku. Použite kliešte s dlhým nosom.



12

Odstráňte kryt zámku z matice nápravy.



13

Vyčistite maticu nápravy. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



14

Uvoľnite maticu nápravy. Použite nástavec 36 mm. Použite otočný kolík.



15

Zdvíhnite vozidlo.



Upozornenie!

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

16

Odskrutkujte matice kolies.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní matíc držte koleso.

17

Odstraňte koleso.



18

Vyčistite spojovací prvok, ktorý spája tyčku stabilizátora a vzperu zavesenia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Vyčistite upevňovací prvok držiaka kábla snímača ABS. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

20

Vyčistite spojovací prvok, ktorý spája vzperu zavesenia a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



21

Odskrutkujte upevňovací prvok držiaka kábla snímača ABS. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.



22

Odpojte držiak kábla snímača ABS od vzpery zavesenia.

**23**

Odskrutkujte upevňovací provok spájajúci tyčku stabilizátora so vzperou zavesenia. Použite 19 mm kombinovaný kľúč. Použite šesťhranný nástavec H5. Použite ráčňový kľúč.

**24**

Odpojte tyčku stabilizátora od vzpery zavesenia.

**25**

Odskrutkujte maticu nápravy. Použite nástavec 36 mm. Použite ráčňový kľúč.



26

Odstraňte podložku nápravy. Použite teleskopický magnetický zberač.



27

Podoprite ovládacie rameno. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.



28

Odpojte hnací hriadeľ od kíbu riadenia. Použite kolíkový razník. Použite kladivo.



29

Odstraňte podperu spod ramena zavesenia.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tip:

- Prevodový zdvihák alebo zdvihák vozidla spúšťajte plynulo bez trhania, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.


30

Vyčistite upevňovací prvok, ktorý spája guľový čap s ovládacím ramenom. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



31

Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap a ovládacie rameno. Použite nástavec 24 mm. Použite ráčňový kľúč.

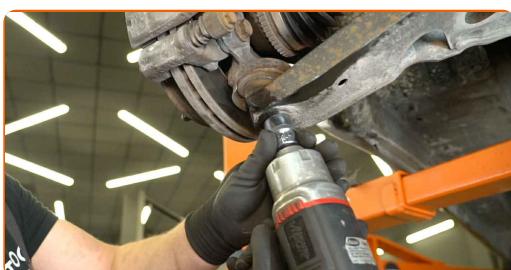

32

Podoprite hlavu ložiska čapu kolesa. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.



33

Odpojte guľový čap od ovládacieho ramena. Použite oddel'ovač guľových čapov. Použite montážnu páku.



34

Odstráňte podperu spod hlavy ložiska čapu kolesa.

35

Uvoľnite guľový čap z ovládacieho ramena potiahnutím ovládacieho ramena nadol pomocou montážnej páky.

36 Po uvoľnení guľového čapu posuňte hlavu ložiska čapu kolesa mierne do strany a opatrne vráťte ovládacie rameno do pôvodnej polohy.

37 Opäť podoprite hlavu ložiska čapu kolesa.

38 Odstráňte hnací hriadeľ z hlavy ložiska čapu kolesa.

39 Praviažte hnací hriadeľ o karosériu pomocou drôtu.

Pozor!

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nevisí.

40 Odskrutkujte spodný upevňovací prvok vzpery zavesenia. Použite nástavec 15 mm. Použite ráčňový klúč.



41 Odstráňte upevňovaciu skrutku.



42 Odpojte hlavu ložiska čapu kolesa od vzpery zavesenia. Použite gumové kladivo. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že hlava ložiska čapu kolesa nie je voľne zavesená na brzdovej hadici alebo elektrickom kábli.

43

Odskrutkujte upevňovacie prvky držiaka vzpery zavesenia.




Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesionáli odporúčajú:

- Aby ste predišli zraneniam, pri uvoľňovaní upevňovacích prvkov držte vzperu.

44

Odstráňte zostavu vzpery zavesenia.

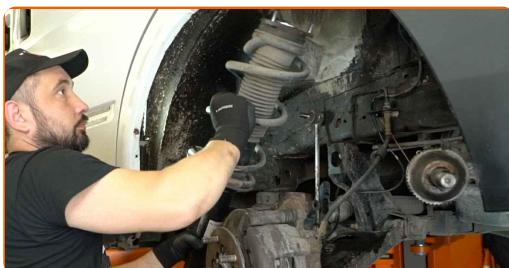

45

Vyčistite montážne miesta vzpery zavesenia. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



46

Vyčistite upevňovací prvok na tyčke stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



47

Vyčistite drážky kľbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



48

V závislosti od toho, akú súčiastku vymieňate, možno budete musieť rozobrať vzperu zavesenia. Ak však použijete všetky nové komponenty, starú vzperu nebudeste musieť rozobrať. V tomto prípade bude stacionárny kompresor na pružiny potrebný na montáž novej vzpery len vtedy, ak boli jej diely zakúpené samostatne.

49

Nastavte zostavu vzpery zavesenia na stacionárny kompresor na pružiny.



Upozornenie!

- Pri použití stacionárneho kompresora na pružiny musia byť závity pružiny pevne zovreté a stlačené z oboch koncov.
- Skontrolujte, či je pružina v správnej polohe.
- Skontrolujte, či sú čel'uste kompresora pevne nasadené na vinutí pružiny.

50

Stlačte pružinu.



51

Vyčistite hornú časť piestnice vzpery. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



52

Odskrutkujte maticu piestnice vzpery. Použite nástavec na maticu vzpery 18 mm. Použite šesťhrannú predĺžovaciu tyč H6. Použite ráčnový kľúč.



53

Odstraňte horný držiak vzpery.

**54**

Uvoľnite pružinu.

**55**

Odstraňte ložisko držiaka a doraz.

**56**

Odstraňte protiprachový kryt.

57

Nainštalujte novú protiprachovú manžetu, doraz a ložisko držiaka.



58


Stlačte pružinu.

**59**

Nainštalujte nový horný držiak vzpery.

**60**

Namontujte a utiahnite maticu piestnice vzpery. Použite nástavec na maticu vzpery 18 mm. Použite šesthrannú predĺžovaciu tyč H6. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 70 Nm.

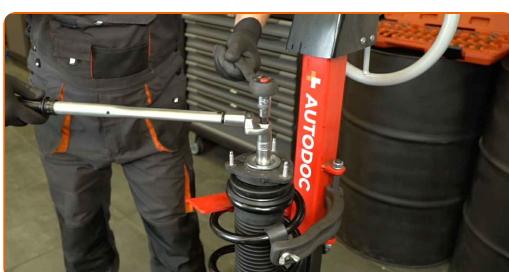**61**

Uvoľnite pružinu.

**62**

Odstráňte zostavu vzpery z kompresora na pružiny.



63

Namontujte zostavu vzpery do podbehu kolesa.



64

Naskrutkujte upevňovacie prvky vzpery. Neuťahujte ich.




Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste predišli zraneniam, pri skrutkovaní upevňovacích matíc držte vzperu.

65

Zaistite vzperu na hlave ložiska čapu kolesa. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.

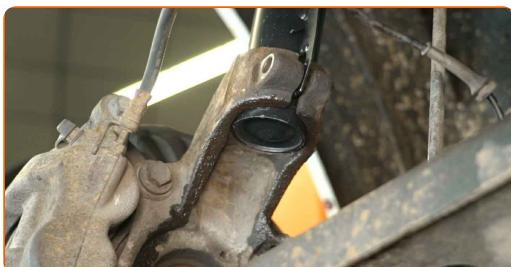

66

Namontujte a zaskrutkujte upevňovaciu skrutku.



67

Nainštalujte hnací hriadeľ.



Upozornenie!

- Pri opäťovnej montáži použite nový set matíc nápravy: podložku, maticu, kryt zámku a závlačku.

68

Nainštalujte podložku nápravy.




69

Naskrutkujte maticu nápravy. Použite nástavec 36 mm. Použite ráčňový kľúč.



70

Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

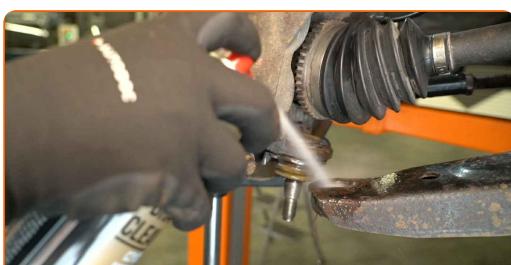

71

Pripevnite guľový čap k ovládaciemu ramenu a naskrutkujte upevňovaciu maticu. Použite montážnu páku.

**72**

Namontujte tyčku stabilizátora a naskrutkujte upevňovaciu maticu.

**73**

Nainštalujte držiak kábla snímača ABS a naskrutkujte upevňovaciu maticu.

**74**

Utiahnite upevňovací prvok spájajúci tyčku stabilizátora k vzpere zavesenia. Použite nástavec 19 mm. Použite momentový klíč. Moment utiahnutia: 55 Nm.



75

Utiahnite upevňovací prvok držiaka kábla snímača ABS. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč.
Moment utiahnutia: 45 Nm.

**76**

Zdvíhnite hlavu ložiska čapu kolesa.

77

Utiahnite spodný upevňovací prvok vzpery zavesenia. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč.
Moment utiahnutia: 100 Nm + 180°.



Dôležité!

- Určite použite nové upevňovacie prvky.

78

Odstráňte podperu spod hlavy ložiska čapu kolesa.




Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC odporúča:

- Prevodový zdvihák alebo zdvihák vozidla spúšťajte plynulo bez trhania, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.

79

Utiahnite upevňovací prvak, ktorý spája ovládacie rameno a guľový čap. Použite nástavec 24 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 150 Nm.

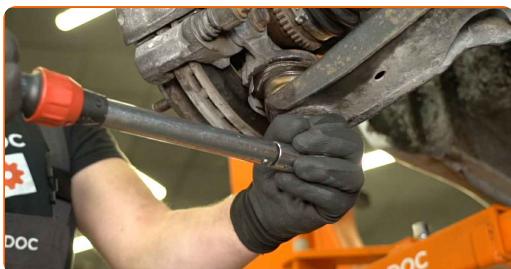

80

Vyčistite montážnu pozíciu disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



81

Natrite povrch náboja kolesa, ktorý je v kontakte s diskom kolesa. Použite keramické mazivo.



82

Nainštalujte koleso.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Transit Mk6 Tourneo. Tip:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích matíc.

83

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový klúč.



84

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice kolesa v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový klúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.



85

Utiahnite maticu nápravy. Použite nástavec 36 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 320 Nm.

**86**

Nainštalujte kryt zámku na maticu nápravy.

**87**

Nainštalujte závlačku. Použite montážnu páku.

**88**

Nainštalujte stredový kryt kolesa.

89

Odstráňte zdvihák, podporné stojany a kliny spod kolies.

90

Utiahnite upevňovacie prvky držiaka vzpery. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 30 Nm.



91

Vráťte na miesto izoláciu, ktorá zakrýva upevňovacie prvky držiaka vzpery.



92

Nainštalujte odkladaciu skrinku zatlačením na jej príchytky.



93

Zavorte odkladaciu skrinku.



94

Zavorte dvere auta.



VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.