



Ako vymeniť predné
ložisko kolesa na **FORD**
KA (RB_) – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD KA (RB_) 1.6 i

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – FORD KA (RB_). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

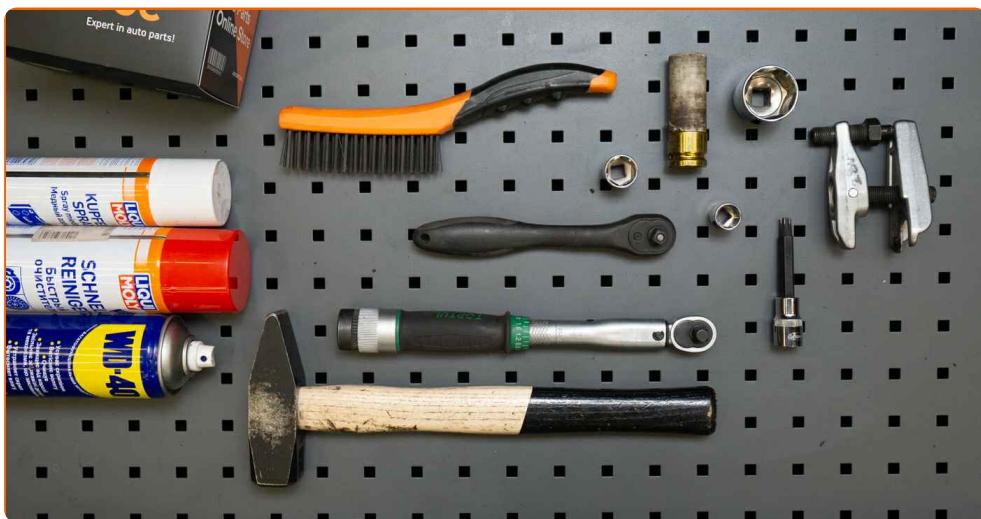

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 32
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Páčidlo
- Sada vložky a orechu ložiska
- Sťahovák guľového čapu
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)


Výmena: ložiska kolesa – FORD KA (RB_). Profesionáli odporúčajú:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta FORD KA (RB_).
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - FORD KA (RB_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

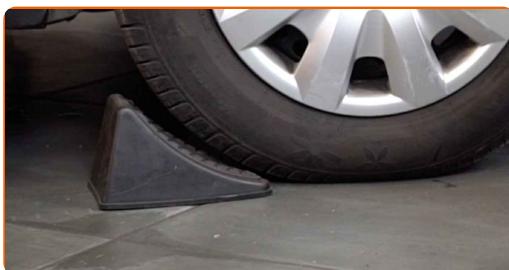

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: ložiska kolesa – FORD KA (RB_). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

**6**

Vyčistite upevnenie spájajúce čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odskrutkujte koncovú skrutku kĺbu riadenia. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.




8

Odpojte koncovku tiahla od kĺbu riadenia. Použite sťahovák na gul'ové čapy.



9

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

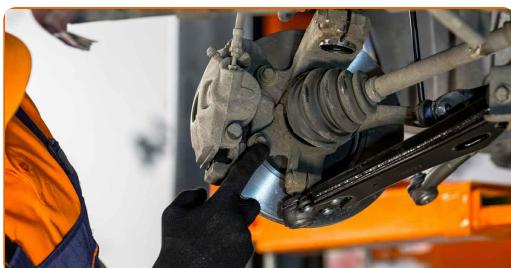

10

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



Výmena: ložiska kolesa – FORD KA (RB_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž pieš z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


12

Odstráňte brzdový kotúč.




13

Vyčistite upevňovací prvok náboja kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

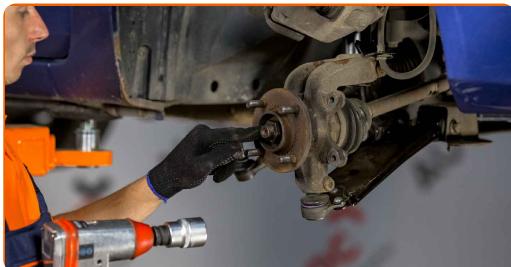

14

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite nástavec č.32.

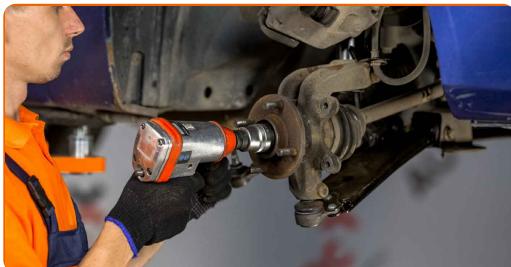

15

Vyberte hnací hriadeľ. Použite kladivo.

Výmena: ložiska kolesa – FORD KA (RB_). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (ked' je auto zdvihnuté).

16

Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



17

Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite hviezdicový Torx T50. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.

**18**


Odstráňte upevňovaciu skrutku. Použite kladivo.

**19**

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**20**

Odskrutkujte spodný upevňovací prvk spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

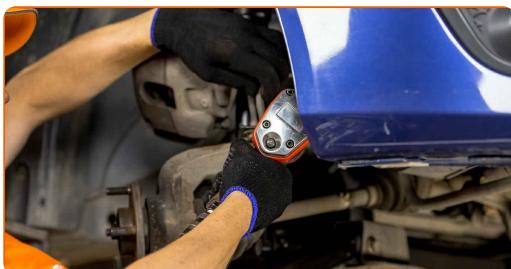


21

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



22

Odpojte spodné rameno od kľbu riadenia. Použite páčidlo.

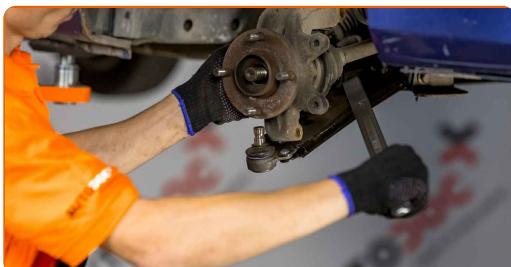


23

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča. Použite kladivo.




24

Odstráňte kĺb riadenia spolu s nábojom.

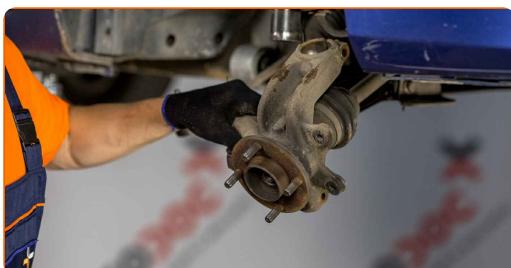

25

Stlačte náboj kolesa a zúženú časť valcového ložiska. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite kladivo.

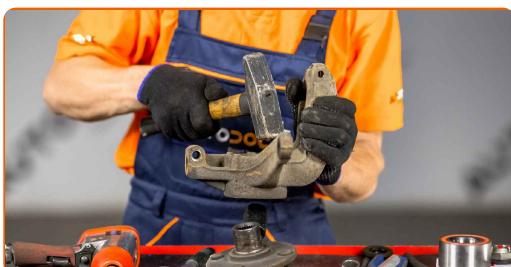

26

Vytlačte ložisko náboja kolesa. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

**27**

Vyčistite montážny otvor ložiska náboja. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

28

Vtlačte nové ložisko do kíbu riadenia. Použite sadu vložky a orechu ložiska. Použite kladivo.

**29**

Vtlačte náboj kolesa do vnútorného prstencu ložiska. Použite sadu vložky a orechu ložiska.

**30**

Nainštalujte čap nápravy spolu s nábojom kolesa.



31


Nainštalujte hnací hriadeľ do náboja kolesa.

**32**

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

33

Zapojte spodné rameno k čapu riadenia. Použite kladivo.

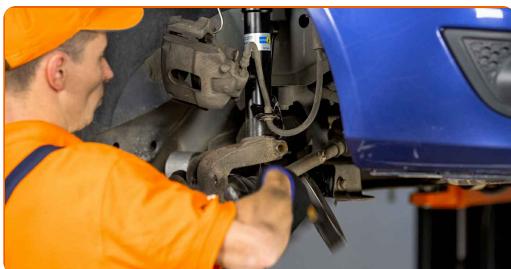**34**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

35

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

**36**

Upevnite náboj. Použite nástavec č.32. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 290 Nm.



37

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite hviezdicový Torx T50. Použite nástavec č.17. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

**38**

Nainštalujte brzdový kotúč.

**39**

Vyčistite montážne otvory brzdového strmeňa a jeho držiaka. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**40**

Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



41

Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

**42**

Pripojte koncovku kľbu riadenia ku kľbu riadenia.

**43**

Utiahnite upevňovaciu maticu spájajúcu čap tiahla riadenia k hlave ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

**44**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



45

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – FORD KA (RB_). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

46

Nainštalujte koleso.



Výmena: ložiska kolesa – FORD KA (RB_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

47

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



48

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 95 Nm.

49

Odstráňte zdviháky a kliny.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.